


WIEDER[®]KRAFT[®]



АППАРАТ ВЫСОКОГО ДАВЛЕНИЯ WDK-HPW3300; WDK-HPW4600

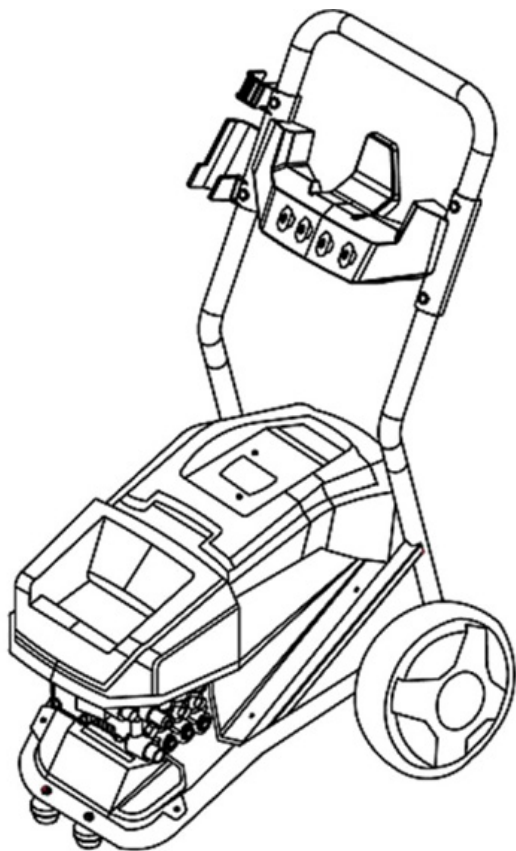

РУКОВОДСТВО ПО ЭКСПЛУАТАЦИИ И ПАСПОРТ ИЗДЕЛИЯ

ООО «ВИДЕРКРАФТ РУС»

8-800-250-30-80

WWW.WIEDERKRAFT.RU

Благодарим вас за приобретение продукции компании WiederKraft. Данная Инструкция содержит необходимую информацию, касающуюся работы и технического обслуживания аппарата высокого давления. Внимательно ознакомьтесь с Инструкцией перед началом эксплуатации.

ВНИМАНИЕ! Изготовитель оставляет за собой право на усовершенствование конструкции изделий без предварительного уведомления и отражения в инструкции.

WIEDER[®]KRAFT[®]

ПРЕДИСЛОВИЕ

Благодарим вас за выбор аппарата высокого давления серии Wiederkraft High Pressure Washers. Мы готовы оказать вам постоянную поддержку. В данном руководстве приведены меры предосторожности, инструкции по эксплуатации и техническому обслуживанию оборудования.

Перед использованием данного устройства, пожалуйста, внимательно прочтите содержание руководства. Строго соблюдайте правила техники безопасности, чтобы предотвратить несчастные случаи и ненужный ущерб. Мы надеемся, что вы сможете использовать это устройство безопасно и эффективно.

Для получения гарантийного обслуживания и ремонта нашей продукции, пожалуйста, обратитесь к официальному дилеру в вашем регионе или в наш отдел контроля качества.

· Пояснения к обозначениям

Данное руководство содержит наглядные схемы и иллюстрации, относящиеся к очистителю высокого давления и его компонентам.

Опасность (Danger) - Несоблюдение инструкций может привести к смерти, травмам или повреждению оборудования.

Предупреждение (Warning) – Данный аппарат является профессиональным оборудованием и разрешается его эксплуатировать только квалифицированному персоналу.

Осторожно (Caution) - Несоблюдение инструкций может привести к повреждению устройства или его частей.

Примечание (Note) - символ указывает на советы и инструкции, которые упрощают работу и обеспечивают безопасную эксплуатацию.

Данное руководство пользователя является неотъемлемой частью устройства. Оно должно быть предоставлено вместе с устройством при передаче ее другим лицам для использования.


Предупреждение. Не пользуйтесь данным аппаратом, не ознакомившись с руководством по эксплуатации.

Внимание! Данный аппарат предназначен только для работы квалифицированными специалистами.

Обратите внимание, что комплектация аксессуаров зависит от комплектации, входящей в комплект поставки. В связи с постоянным совершенствованием продукта мы оставляем за собой право вносить изменения без предварительного уведомления. Благодарим за понимание.

WIEDER[®]KRAFT[®]

НАЗВАНИЯ КОМПОНЕНТОВ

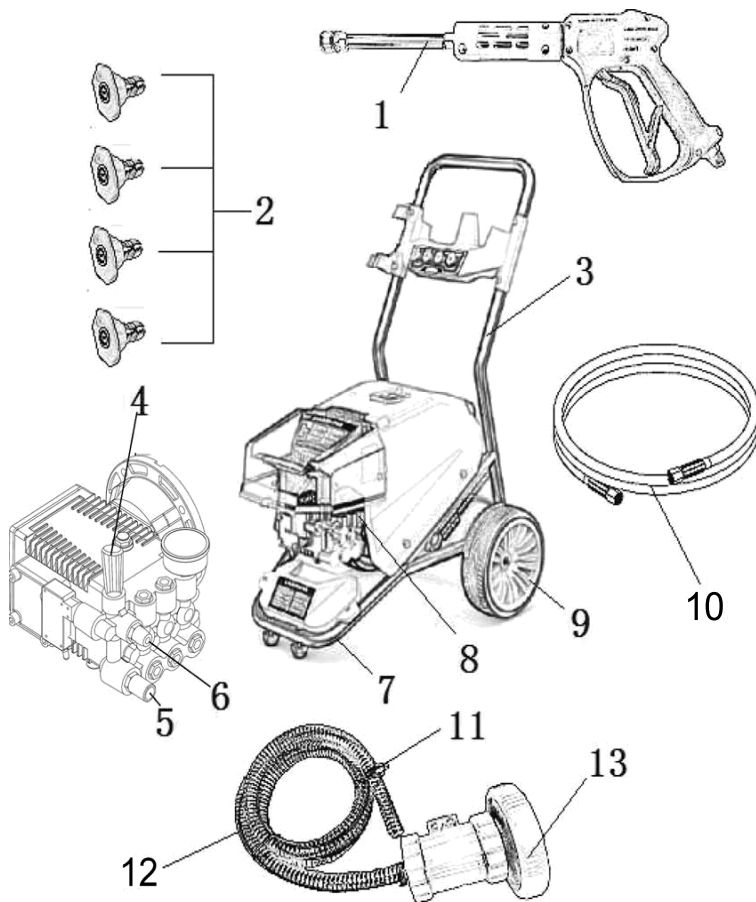

1. Пистолет-распылитель 2. Многоугольная насадка 3. Рукоятка 4. Регулятор давления
5. Вход для воды 6. Выход для воды 7. Рама 8. Двигатель 9. Колеса 10. Шланг высокого
давления 11. Зажим 12. Шланг для подачи воды 13. Фильтрующая сетка

WIEDER[®]KRAFT[®]

ПОДГОТОВКА ПЕРЕД ЗАПУСКОМ

Проверка оборудования:

Опасность - Не используйте устройство, если поврежден шнур питания или важные компоненты, такие как предохранительные устройства, шланги высокого давления и крепления к рукоятке пистолета.

- Спусковой крючок на рукоятке пистолета должен легко перемещаться и автоматически возвращаться в исходное положение при отжати.
- Всегда следите за тем, чтобы насадки для шланга высокого давления и рукоятки пистолета находились в хорошем состоянии (были чистыми и подвижными) и были правильно собраны.
- Прочная заглушка, установленная на насосе, предназначена для предотвращения утечки масла во время транспортировки. Перед запуском устройства его необходимо заменить на заглушку с вентиляционным отверстием.

Подключение к электросети:

- Напряжение и частота работы аппарата (см. заводскую табличку) должны соответствовать напряжению и частоте источника питания.
- Подключать аппарат к электросети должен только сертифицированный электрик.
- Рекомендуется установить автоматический выключатель для защиты от замыкания на землю. Это устройство отключит питание, если ток утечки превысит 30 мА или продлится более 30 мс.
- При использовании удлинителя необходимо обращать внимание на водонепроницаемость, отсутствие протечек и другие факторы безопасности. Характеристики удлинителя должны соответствовать требованиям к электропитанию изделия.

В процессе работы:

Опасность - Запрещается использовать данное устройство во взрывоопасных средах.

Примечание - В качестве чистящей среды в устройстве следует использовать чистую воду комнатной температуры с давлением на входе не более 0,2 МПа и температурой не более 60°C. Категорически запрещается использовать в качестве чистящих средств легковоспламеняющиеся или агрессивные жидкости, такие как спирт, бензин и соляная кислота.

Предупреждение - Не направляйте насадку на себя, других людей, домашних животных и не используйте ее для полоскания одежды или обуви, так как это может привести к травмам.

Примечание - Не используйте устройство в дождливую погоду и не направляйте насадку на электрическое оборудование, находящееся под напряжением, или на само устройство, так как это может привести к короткому замыканию.

Примечание - Во время использования пистолета крепко держите его обеими руками. Во время работы пистолет подвергается воздействию силы отдачи. Кроме того, не перекручивайте шланг высокого давления.

- как правило, рабочее давление устанавливается на заводе-изготовителе и не должно регулироваться пользователем.

Примечание - во время работы устройства необходимо обеспечить непрерывную подачу воды. Использование устройства без воды может привести к повреждению некоторых деталей. Категорически запрещается использовать устройство без воды более 2 минут.


Примечание - не используйте аппарат при температуре ниже 0°C.

Примечание - гарантия не распространяется на повреждения от заморозания.

- Обеспечьте прочное и надежное основание.
- Устройство должно эксплуатироваться в вертикальном положении.
- Не накрывайте устройство и не используйте его в плохо проветриваемых помещениях.

WIEDER[®]KRAFT[®]

ЭТАПЫ ЭКСПЛУАТАЦИИ

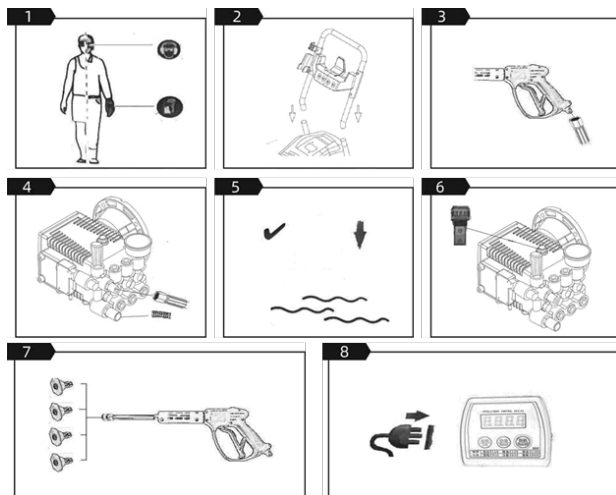

1. Во время работы надевайте защитные очки, средства защиты органов слуха, защитную одежду и обувь с нескользящей подошвой.
2. Установка рукоятки: зажмите пружинный шарик и вставьте металлическую рукоятку в кронштейн рамы до щелчка.
3. Подсоединение шланга высокого давления к рукоятке пистолета: закрутите гайку по часовой стрелке и затяните ее гаечным ключом.
4. Подсоединение шланга высокого давления к водовыпускному отверстию: закрутите гайку по часовой стрелке и затяните ее гаечным ключом. Вставьте шланг подачи воды в водозаборное отверстие устройства и закрепите его хомутом.
5. Поместите другой конец шланга подачи воды в источник чистой воды без примесей, используя самовсасывающий фильтр, входящий в комплект поставки.
6. Замените вентилируемую заглушку запасной частью, входящей в комплект принадлежностей.
7. Подсоедините соответствующую насадку к быстросъемному соединению рукоятки пистолета.
8. Подключите шнур питания и включите устройство с помощью выключателя питания.

После использования:

1. Выключите устройство, выключив выключатель питания.
2. Отсоедините электропитание и выньте шнур из розетки.
3. Перекройте подачу воды.
4. Нажмите на курок пистолета-распылителя, чтобы слить оставшуюся воду.
5. Отсоедините шланг высокого давления от рукоятки пистолета.
6. Отсоедините шланг высокого давления от выпускного отверстия для воды.
7. Отсоедините шланг подачи воды от впускного отверстия для воды.

Предупреждение: независимо от цели использования, если устройство не используется в течение длительного времени, необходимо отключить его основное питание.

Предупреждение: не вносите изменения в конструкцию устройства или системы выпуска воды, так как это может привести к внутренним неисправностям.


WIEDER[®]KRAFT[®]

ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ

Модель	Вх/Вых мощность	Номинальная скорость вращения	Напряжение/частота	Номинальное давление	Мах давление	Номинальный расход
HPW3300	3.3КВ/2.5 КВ	1400 Об/мин	220В/50Гц	130Бар	150Бар	780л/ч
HPW4600	4.6КВ/4КВ	1450 Об/мин	380В/50Гц	160Бар	180Бар	780л/ч
HPW8200	8.2КВ/7.5КВ	1450 Об/мин	380В/50Гц	250Бар	280Бар	960л/ч

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Замена масла:

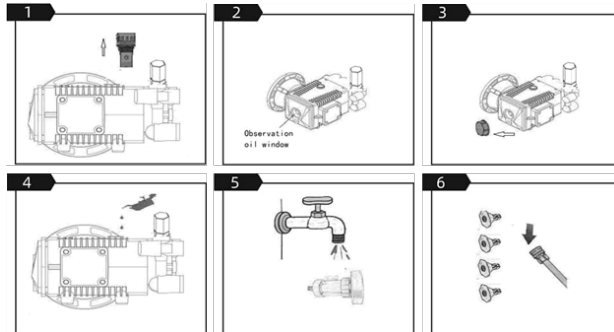

Снимите пробку для слива масла.

1. Проверьте уровень масла с помощью индикатора уровня масла.
2. Открутите винт для слива масла, чтобы слить отработанный раствор.
3. Добавьте новое масло, заполняя до половины смотрового окна. Рекомендуемый тип масла — SAE 15W-40. 4. Регулярно очищайте фильтр и форсунки.
4. Наносите смазочное масло на соединения.
5. Для нового оборудования замена масла –через 50 часов работы. После накопления 100 часов работы замените масло, используя ту же процедуру. Впоследствии меняйте масло каждые 100 часов. Это имеет решающее значение для продления срока службы насоса.

Очистка фильтра для подачи воды:

- Чистите фильтр для подачи воды не реже одного раза в месяц или чаще, в зависимости от использования, чтобы предотвратить недостаточное поступление воды из-за засорения фильтров.
- Ослабьте фильтр для подачи воды, извлеките фильтрующий элемент и очистите его. Перед повторной установкой проверьте, нет ли повреждений на впускном фильтре для воды.

Чистка Форсунок

- Засорение насадки может привести к чрезмерному давлению в насосе.
- Чистите только после их отсоединения и остановки устройства.
- Отсоедините насадку и промойте водой в обратном направлении.

Очистка вентиляционных отверстий:

- Содержите устройство в чистоте, чтобы обеспечить надлежащий приток воздуха через вентиляционные отверстия.

Смазка уплотнительных колец:

- Регулярно смазывайте различные соединения, чтобы упростить сборку и предотвратить высыхание уплотнительных колец.

WIEDER[®]KRAFT[®]

ОБСЛУЖИВАНИЕ

Хранение:

- Если оборудование не используется в течение длительного времени, отсоедините шланги подачи и отвода воды и слейте оставшуюся воду из насоса, прежде чем оставить на хранение.
- Примите меры предосторожности для предотвращения коррозии и повреждений во время хранения. При хранении в очень холодных местах примите соответствующие меры по предотвращению замерзания или добавьте антифриз, чтобы предотвратить замерзание и повреждение компонентов насоса.
- Перед повторным использованием очистителя после длительного простоя несколько раз вручную поверните крыльчатку двигателя при выключенном питании, прежде чем запускать ее.

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО УХОДУ И ОБСЛУЖИВАНИЮ



1. Отели: чистка полов, стен, подсобных помещений, парковок и т. д.
2. Автомобильные мастерские: чистка автомобилей, чистка фасадов и т. д.
3. Уборка недвижимости: чистка стен, вестибюлей, площадей, цветников и т. д.
4. Профессиональные автомойки: чистка автомобилей, чистка фасадов и т. д.
5. Виллы: чистка внешних стен, полов, садов и т. д.
6. Сельское хозяйство: чистка сельскохозяйственных инструментов и техники.
7. Животноводство: чистка птичников, внешних стен, полов и т. д.
8. Школы: чистка полов, внешних стен, игровых площадок и т. д.
9. Магазины: чистка внешних стен, полов, гаражей и т. д.
10. Промышленность: чистка сельскохозяйственных инструментов и техники.

WIEDER[®]KRAFT[®]

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ

1) Меры предосторожности и методы работы:

Предупреждение. Высокое давление воды и подключение к электросети устройства представляют особую опасность.

Для обеспечения безопасности оборудования используйте только оригинальные запасные части фирмы WIEDERKRAFT или запчасти, разрешенные компанией WIEDERKRAFT.

Перед запуском тщательно проверьте, нет ли каких-либо потенциальных неисправностей или опасностей. Изоляционный слой кабеля должен быть целым и без каких-либо повреждений.

Не перемещайте пылесос, дергая за шнур питания, и не бросайте его на землю.

Операторы и весь персонал, находящийся вблизи зоны работы, должны принять защитные меры, чтобы избежать попадания брызг, образующихся во время эксплуатации.

Перегрев устройства. При возникновении неисправности в двигателе или электрических компонентах пользователь должен обратиться за ремонтом в профессиональную службу технического обслуживания, чтобы избежать опасности.

- Перед проведением технического обслуживания и ремонта устройства отключите электропитание. Работа с электричеством строго запрещена.
- Устройство оснащено функцией отключения, управляемой нажатием на спусковой крючок. После завершения очистки отпустите спусковой крючок, чтобы отключить водяной пистолет, и устройство перестанет работать. Нажатие на спусковой крючок приведет к запуску устройства. Если устройство не используется в течение длительного времени, пожалуйста, отключите питание, нажмите на спусковой крючок, чтобы сбросить давление внутри насоса, и храните устройство надлежащим образом.
- Соблюдать национальные правила техники безопасности, принятые ассоциациями по страхованию ответственности работодателей, учреждениями социального обеспечения, органами по охране труда и гигиене труда и другими организациями.
- Пользователи должны эксплуатировать устройство в соответствии с вышеуказанными мерами предосторожности. Производитель не несет ответственности за любые несчастные случаи или неправильную эксплуатацию, вызванные несоответствием требованиям.

2) Физическое или психическое состояние:

Оборудованием должны управлять только физически и психически здоровые люди.

3) Области применения:

Очиститель высокого давления предназначен для коммерческого использования, например: для чистки автомобилей, мотоциклов, лодок, туристических прицепов, трейлеров, террас, подъездных путей, дорог с твердым покрытием, изделий из дерева, кирпичных конструкций, садовой мебели, газонокосилок и т.д.

Любое другое использование считается нецелесообразным. WIEDERKRAFT не несет ответственности за любой ущерб, причиненный в результате такого использования. Пользователь несет риски, связанные с таким использованием.

Корректное использование также включает в себя эксплуатацию, техническое обслуживание и ремонт, как указано в данном руководстве.

4) Чистящие средства:

Чистящие средства должны предоставляться или рекомендоваться Wiederkraft.

5) Техническое обслуживание и ремонт

Предупреждение: перед проведением технического обслуживания, чистки и ремонта всегда вынимайте вилку сетевого шнура из розетки.

Техническое обслуживание и ремонт должны выполняться в авторизованных сервисных центрах, указанных компанией Wiederkraft, с использованием оригинальных запасных частей Wiederkraft.

Если устройство не запускается или не останавливается, вибрирует, испытывает колебания давления, двигатель издает необычные звуки или не подает воду, немедленно выключите его, отключите питание, обратитесь к таблице устранения неполадок в руководстве или обратитесь к местному дилеру.

Потребителям, работающим в режиме обогрева, запрещается изменять оригинальную конструкцию или подключение шнура питания изделий Wiederkraft.

6) Утилизация очистителей высокого давления:

Не выбрасывайте электрооборудование вместе с бытовыми отходами.

WIEDER[®]KRAFT[®]

НЕИСПРАВНОСТЬ УСТРОЙСТВА И СПОСОБ УСТРАНЕНИЯ НЕПОЛАДОК

Серийный номер	Неисправность	Анализ причин	Способ устранения
1	Утечка в соединении	1. Резьбовое соединение. резьба не закреплена. 2. Уплотнительное кольцо на соединении повреждено. 3. Быстротенный соединитель не вставлен. 4. резьбовое соединение без торфяного соединения. прокладка или шайба не повреждены.	1. Затяните резьбу. 2. Установите уплотнительное кольцо на место. 3. Подключите быстротенный разъем. 4. Установите или замените шайбу.
2	Вода из накладки или нестабильность давления воды	1. Засорение сопла. 2. В трубопроводе воздух. 3. разрыв водопроводной трубы. 4. Пробка водяного фильтра.	1. Снимите насадку. очистите. 2. Проверьте, надежно ли закреплена резьба на впускной трубе. затем залейте воду в водопроводную трубу. затем откройте пистолет и запустите двигатель. 3. Замените впускную трубу. 4. Очистите фильтр.
3	Давление не может быть отрегулировано	1. Слишком большое сопло форсунки. 2. Заглушка фильтра для воды.	1. Замените насадку. 2. Очистите фильтр.
4	Высокая температура картера	1. Слишком много масла. 2. Слишком мало масла из-за перекуса оси шатуна.	1. Слейте излишки масла. доведите уровень масла до отметки 1/2. 2. Отремонтируйте. удалите перемычку и ось следов от укусов.
5	Мало воды или ее частичное отсутствие	1. Новый насос не впитывает воду. 2. В насосе есть мусор. 3. Повреждены впускной и выпускной обратные клапаны.	1. Загрузка. подача воды в водопроводные трубы для удаления воздуха. 2. Ремонт. 3. Замена.
6	Двигатель не запускается или включается автоматически при выключении	1. Отсутствует электричество или поврежден контакт с розеткой. 2. Поврежден выключатель двигателя. 3. Низкое напряжение.	1. Проверьте питание. вставьте вилку в розетку. 2. Просушите или отправьте на ТО. 3. Пожалуйста. проверьте напряжение в сети у электрика.


ПЕРЕЧЕНЬ СОСТАВЛЯЮЩИХ

Серийный номер	Наименование	Кол-во	Примечание
1	Корпус оборудования	1	В том числе: двигатель, насос, рама, электрические компоненты, ролики
2	Вход для подачи воды	1	В том числе: соединение фильтра, хомут для шланга
3	Труба высокого давления	1	Настраивается в соответствии с конфигурацией
4	Инструкция	1	Включая гарантийный талон
5	Водяной пистолет	1	Включая насадки
6	Снаряжение	1	

WIEDER[®]KRAFT[®]

ПЕРЕЧЕНЬ СОСТАВЛЯЮЩИХ

Прикрепленный рисунок: Типы насадок.

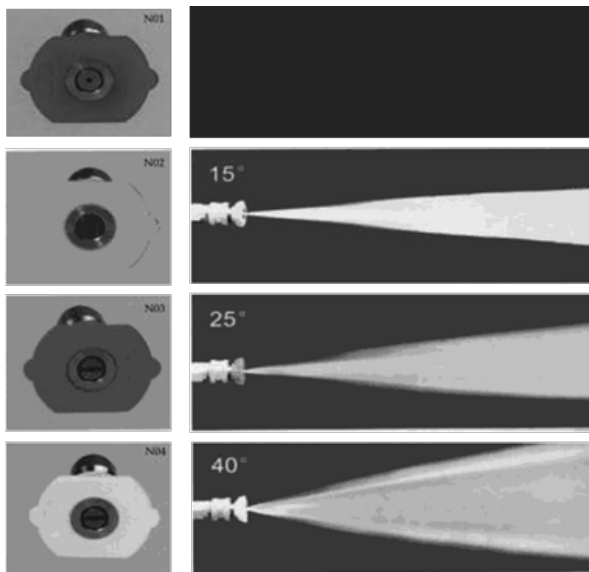


Инструкции по использованию насадки

- 1) Насадка 0° (красная): насадка высокого давления, которая обеспечивает концентрированный поток для определенной области. Подходит для сильно загрязненных мест и имеет меньшую площадь очистки.
 - 2) Насадка 15° (желтая): также насадка высокого давления с меньшей площадью очистки. При использовании этой насадки учитывайте восприимчивость поверхности к высокому внешнему давлению.
 - 3) Насадка 25° (зеленая): насадка позволяет очищать большие площади.
 - 4) Насадка 40° (белая): насадка имеет более низкую интенсивность распыления, что делает ее пригодной для широкого спектра задач по очистке различных поверхностей. Она обеспечивает более широкую зону распыления.
- При использовании насадок важно выбрать подходящую в зависимости от требований к очистке и очищаемой поверхности. Всегда учитывайте уровень давления и площадь покрытия, чтобы обеспечить эффективную и безопасную очистку.

WIEDER[®]KRAFT[®]

СПИСОК ЗАПЧАСТЕЙ

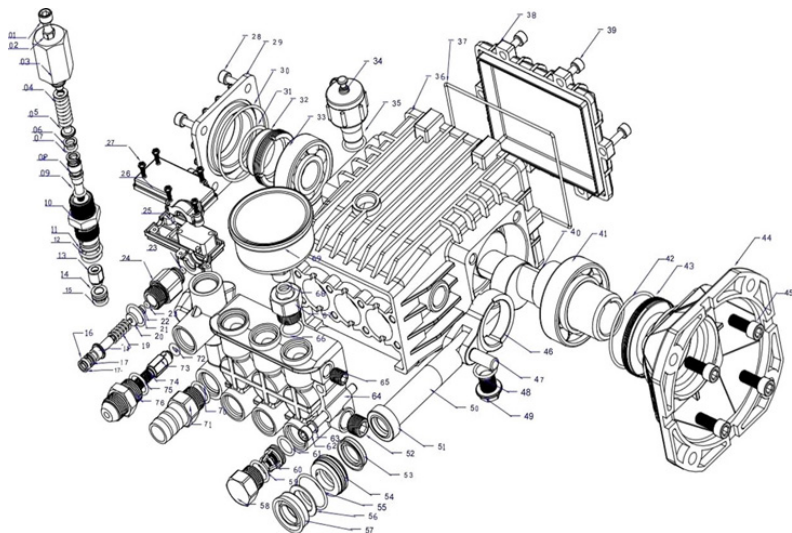

WIEDER[®]KRAFT[®]

СПИСОК ЗАПЧАСТЕЙ

№	Наимен.	Кол-во	Прим.	№	Наимен.	Кол-во	Прим.
1	Болты из нержавеющей стали М6	1	fl6°1g	22	Уплотнительное кольцо типа"0"	1	l6+1.9
2	Болты из нержавеющей стали М6	1		23	Уплотнительное кольцо типа"0"	2	2 Inner G 2. E
3	Кольцевая гайка регулятора давления	1		24	Отверните крышку соединительного винта#	1	
4	Пружина регулятора давления	1		25	переключатель в дюймах	1	
5	Пружинная опора, регулирующая давление"	2		26	капсула для скитча	1	
6	Бортовой фланец	2		27	винт для буровой установки tappi	5	ST3-12
7	Уплотнительное кольцо типа"0"	1	6 T&r2. 0	28	28 болт	4	M6°16
8	Шток клапана регулирования давления	1		29	"29 крышка подшипника"	1	
9	Уплотнительное кольцо типа"0"	1	G im2. 0	30	1« себи типа""о""	1	e ss i.9
10	Седло клапана регулирования давления	1		31	Уплотнительное кольцо типа"0"	1	G 40°2. 65
11	Обжиг типа"0"	1	6 \9°r2. 0	32	Иммерсионный объектив	1	
12	Уплотнительное кольцо в форме "0"	1	e i« i. 9	33	6304 Подшипник	1	
13	Нажимная шаровая головка	1		34	Пористый штекер	1	
14	Основание регулирующего клапана давления	1		35	Уплотнительное кольцо типа"0"	1	m 16°2. 0
15	В форме "0" я запечатываю rtng	1	e 1« i. S	36	Коробка	1	
16	Обжиг типа"0"	1	G 9°1.9	37	Уплотнительное кольцо типа"0"	1	G 115°2. 65
17	Стопорное кольцо толкателя	2		38	Задняя крышка	1	
18	Выключите толкатель	1		39	Задняя крышка 1 крепится болтами	6	X6c16
19	пружина толкателя	1		40	Дедущая ось, образованная кривошипом	1	
20	-	1		41	6007 Подшипник	1	
21	Стопорное кольцо толкателя	1		42	Уплотнительное кольцо типа "0"	1	& 57 >1.9

СПИСОК ЗАПЧАСТЕЙ

№	Наимен.	Кол-во	Прим.	№	Наимен.	Кол-во	Прим.
43	масляное уплотнение коленчатого вала	1	G 35°G 50 6	64	головка насоса	1	
44	Функциональный выступ	1		65	Головка блока M10		
45	Неподвижный выступ	4	148°18	66	Уплотнительное кольцо типа"0"	1	G 19°2. 0
46	Соединительный стержень	3		67	Резьбомер под давлением	1	
47	Плунжерный штифт	3		68	Уплотнительное кольцо типа"0"		D13°3.1
48	Уплотнительное кольцо типа"0"	1	G 16°2. 4	69	Сейсмостойкий манометр давления	1	
49	Масляный болт	1	M12410	70	Уплотнительное кольцо типа"0"	1	G19°2. 0
50	Керамический поршень	3		71	соединитель для подачи воды	1	
51	Сальник	3	3 8°&Z6°g	72	Уплотнительное кольцо типа"0"		&10°2. 65
52	Головка блока M14	1		73	запорный клапан	1	
53	Водный затвор	3		74	Обратный запорный клапан	1	
54	Средний набор	3		75	Уплотнительное кольцо типа"0"	1	" G19°2. 0 "
55	Уплотнительное кольцо типа"0"	3	G 30°1. 5	76	Соединение для отвода воды	1	
56	Плоская прокладка	3					
57	Водная преграда	3	G 18s G 28a				
58	клапан, перекрывающий воду	5					
59	Уплотнительное кольцо типа"0"	5	Ф 19°2,0				
60	Гидроклапан	6					
61	Уплотнительное кольцо типа"0"	6	& 15°1. 9				
62	Болт крепления головки насоса	8	h6°40				
63	пружинная шайба	8					

УСЛОВИЯ ГАРАНТИИ

- Wiederkraft предоставляет гарантию сроком на 1 год на двигатель аппарата высокого давления и гарантию сроком на 1 год на головку насоса.
- Wiederkraft предоставит гарантийное покрытие при следующих условиях:

Неисправности, вызванные дефектами материалов, производственными дефектами или дефектами конструкции (за исключением износа и неправильного использования).

1. Полное соблюдение инструкций, указанных в руководстве пользователя.
 2. Ремонт, выполняемый исключительно авторизованными специалистами, прошедшими обучение; несанкционированный ремонт или попытки ремонта запрещены.
 3. Использование только оригинальных принадлежностей.
 4. Недопустимо ненадлежащее использование, например, удары, столкновения или замораживание.
 5. Использование только воды без каких-либо примесей.
 6. Аппарат высокого давления не используется для сдачи в аренду или в любых других коммерческих целях.
- Гарантийное покрытие включает замену неисправных деталей, за исключением расходов на упаковку, почтовые расходы или перевозку.
 - Аппарат следует отправить в WIEDERKRAFT или авторизованный сервисный центр вместе с описанием неисправности и техническими характеристиками продукта. За ремонт, не подпадающий под условия гарантии (т. е. неисправности, вызванные причинами, указанными в разделе руководства пользователя «Устранение неисправностей»), будут выставлены счета-фактуры.

WIEDER[®]KRAFT[®]

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

WDK-HPW3300; WDK-HPW4600 Аппарат высокого давления

Зав. № _____

Модель _____

Дата продажи _____

Срок гарантии 1 год

Наименование _____

и адрес торговой организации _____

М.П. _____

С правилами эксплуатации и условиями гарантии ознакомлен. Продукция получена в полной комплектации. Претензий к внешнему виду не имею.

Ф.И.О. и подпись получателя _____

ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН	ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН
Описание дефекта, № прибора	Описание дефекта, № прибора	Описание дефекта, № прибора
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
_____	_____	_____
ОТК изготовителя	ОТК изготовителя	ОТК изготовителя
_____	_____	_____
_____	_____	_____
М.П.	М.П.	М.П.
_____	_____	_____
_____	_____	_____

По вопросам гарантийного обслуживания и приобретения комплектующих:

tech@wkraft.ru

(812) 325-30-10

8-800-250-30-80